



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**  
Revisão:00

**PGR**  
**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS**  
Portaria MTP nº 8.873, de 23 de julho 2021

Período de vigência:  
26/01/2022 a 25/01/2024



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**

Revisão:00

ELABORAÇÃO  
Jamile Costa dos Santos  
Reg. Nac. 050015246-2

APROVAÇÃO  
Paulo Mesquita  
Reg Nac. 050587237-4

## ÍNDICE

1. Documento Base;
  - 1.1 Cadastro da Empresa Contratada;
    - 1.1.1 Cadastro da Empresa Contratante;
  - 1.2 Introdução;
  - 1.3 Objetivos e Resultados Esperados;
  - 1.4 Estratégia e Metodologia de Ação;
    - 1.4.1 Antecipação;
    - 1.4.2 Reconhecimento;
    - 1.4.3 Avaliação do Risco;
  - 1.5 Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados;
  - 1.6 Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR;
    - 1.6.1 Critérios para priorização das Ações;
    - 1.6.2 Critérios para monitoramento da Exposição;
  - 1.7 Planejamento Anual - Metas, Prioridades e Cronogramas;
  - 1.8 Responsabilidades do PGR;
2. Desenvolvimento do PGR;
  - 2.1 Caracterização Geral da Empresa;
    - 2.1.1 Atividade e Visão Geral do Processo Produtivo;
    - 2.1.2 Definição dos setores e processo;
  - 2.2 Caracterização do Ambiente do Trabalho;
    - 2.2.1 Definição dos Grupos Homogêneos de Exposição – GHE;
    - 2.2.2 Inventários dos Agentes de Riscos presentes na área do contratante;
    - 2.2.3 Preparação para Emergência;
    - 2.2.4 Análise de Acidentes e Doenças
  - 2.3 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE;
  - 2.4 Tabelas de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE;
3. Histórico de Revisões;
4. Aprovações;
5. Anexos: Plano de manutenção e Inspeção de Máquinas e Equipamentos, Plano de Ação.



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**  
Revisão:00

**1 Documento Base**

**1.1 Cadastro da Empresa Contratada**

<b>Razão Social:</b> RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA		<b>Unidade/Obra:</b> ULTRACARGO		<b>CNPJ:</b> 01.974.371/0001-37	
<b>Endereço:</b> RUA ITAETE, Nº 334, LOTEAMENTO JARDIM BELO HORIZONTE, LOTE 20, QUADRA 07				<b>CEP:</b> 42.701-360	
<b>Bairro:</b> PITANGUEIRAS		<b>Cidade:</b> LAURO DE FREITAS		<b>UF:</b> BA	
<b>Tel.:</b> ( 71) 3379-6644	<b>Fax:</b> -	<b>E-mail:</b> LARISSA@RISOTERM.COM.BR			
<b>Ramo de atividade:</b> Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração					
<b>CNAE:</b> 43.29-1-05	<b>Grau de risco (NR 4):</b> 3	<b>Inscrição estadual:</b> N/A	<b>Inscrição municipal:</b> N/A		
<b>Total de trabalhadores:</b> 11	<b>Porte:</b> ***	<b>Homens:</b> 10	<b>Mulheres:</b> 01	<b>Menores de 18 anos:</b> 00	
<b>SESMT:</b> Não aplicável	<b>CIPA:</b> Não aplicável	<b>Número de membros:</b> 00	<b>Designados da CIPA:</b> 01		
<b>Responsável pela empresa</b>	<b>Nome:</b> Paulo Mesquita		<b>Cargo:</b> Diretor		
	<b>Telefone:</b> 71 – 3379-6644		<b>Fax:</b> ***		
	<b>E-mail;</b> paulo@risoterm.com.br				
<b>Contato com a empresa</b>	<b>Nome:</b> Larissa Mesquita		<b>Cargo:</b> Coordenadora de Obras		
	<b>Telefone:</b> 71 – 3379-6644		<b>Fax:</b> -		
	<b>E-mail:</b> larissa@risoterm.com.br				
<b>O que a empresa produz:</b> Prestadora de serviços nas áreas de manutenção e montagem de isolamento térmico e revestimento refratário.					

1.1.1 Cadastro da Empresa Contratante

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>14.688.220/0001-64</b> FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>30/04/1979</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ULTRACARGO LOGISTICA S.A.</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ULTRACARGO</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - Sociedade Anônima Fechada</b>		
LOGRADOURO <b>V MATOIM</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>PORTO DE ARATU</b>
CEP <b>43.813-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>CANDEIAS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>WILSON@ULTRA.COM.BR</b>		UF <b>BA</b>
TELEFONE <b>(11) 3177-7246/ (11) 3177-7208</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>

## 1.2 Introdução

O PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos está regulamentado pela NR9 (Portaria 3.214/78) e faz parte de um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual se articula, principalmente, com a NR-07, ou seja, com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

O PGR é um programa de gerenciamento de Riscos, que tem por objetivo a preservação da saúde e da integridade de todos os trabalhadores da empresa, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

Este relatório contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados às atividades existentes na empresa, compreendendo todas as categorias de agentes ambientais.

Atende às exigências da Norma Regulamentadora 01, da Portaria 8.873 do Ministério da economia - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) no que diz respeito ao reconhecimento e avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos. Atende parcialmente as exigências da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessária a realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares. Atende também às exigências da legislação previdenciária para fins de caracterização de condição especial, de forma a subsidiar as declarações da empresa na GFIP e a elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Os dados constantes neste relatório servem de base para a elaboração do Plano de Ação Anual de Segurança e Saúde no Trabalho, que contempla as ações de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições. Este relatório e o Plano de Ação Anual formarão o documento do PGR.

## 1.3 Objetivos e Resultados Esperados

O resultado esperado com este trabalho é a melhoria das condições ambientais e de saúde dos trabalhadores, levando a empresa não apenas ao atendimento dos requisitos legais, mas também, a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, através da antecipação, reconhecimento, caracterização e monitoramento dos perigos e fatores de riscos relacionados à atividade laboral:

- Caracterizar exposições a todos os perigos, agentes ambientais nocivos químicos, físicos e biológicos, agentes de acidentes e situações ergonômicas existentes no ambiente de trabalho.
- Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições para todos os trabalhadores próprios que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.
- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis e intoleráveis.
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa.
- Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.
- Documento base para elaboração do PPP, exigido pelo INSS para comprovar o exercício de atividade especial.
- Elaborar laudo técnico exigido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade.
- Elaborar inventário geral de riscos objetivando fornecer subsídios para implementação de medidas de controle para redução dos riscos.

## 1.4 Estratégia e Metodologia de Ação

### 1.4.1 Antecipação

O responsável da empresa deverá assegurar que toda modificação e/ou novo projeto a ser implantado seja avaliado preliminarmente com relação a identificação de perigos e avaliação dos riscos potencialmente presentes.

### 1.4.2 Reconhecimento

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os trabalhadores: Nome, NIT, cargo CBO, função na empresa, atividades que realizam, setores onde estão lotados, datas de admissão no setor, regime de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos presentes nestes processos e no ambiente.

Para cada setor da empresa é feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos na empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de GHE.

Cada processo pode ser constituído de um ou mais GHE, isto será determinado levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e conseqüentemente quanto a exposição aos mesmos perigos.

Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GHE: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc.

Para cada GHE então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as atividades, máquinas, equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção existentes.

Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou avaliações necessárias ao seu controle, seguindo os seguintes critérios:

### 1.4.3 Avaliação do Risco

Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do possível dano (efeito crítico) é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 1 a 4, cujo significado está relacionado no quadro abaixo:

Índice	Significado em termos da probabilidade de ocorrência do dano.
1	Altamente improvável.
2	Improvável.
3	Pouco provável.
4	Provável.

O índice P é definido utilizando-se várias abordagens ou critérios.

Abordagens para atribuir o valor a P:

- P definido com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situações similares.
- P definido a partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos. Quanto maior intensidade, duração e frequência da exposição maior será a probabilidade de ocorrência do possível dano e maior será o valor atribuído a P.
- P definido a partir do perfil de exposição quantitativo baseado na estimativa da média aritmética do perfil de exposição ou baseado na estimativa do percentil 95% e comparando-se com o valor do limite de exposição ocupacional.
- P definido em função do fator de proteção considerando a existência e a adequação de medidas de controle. Quanto mais adequadas e eficazes forem as medidas de controle, menor será o valor atribuído a P.

**Tabela 1 - Critérios para graduação da probabilidade de ocorrência do dano (P)**

P Índice de probabilidade	CRITÉRIO UTILIZADO		
	Perfil de exposição qualitativo	Perfil de exposição quantitativo	Fator de proteção
1 Altamente improvável	Exposição baixa: Contato não frequente com o agente ou frequente a baixíssimas concentrações/ intensidades.	Exposição inferior a 10% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 10\% \text{ LEO}$ Percentil 95 $< 0,1 \times \text{LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.
2 Improvável	Exposição moderada: Contato frequente com o agente a baixas concentrações/ intensidades ou contato não frequente a altas concentrações/ intensidades.	Exposição estimada entre 10% e 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $10\% < E \leq 50\% \text{ LEO}$ Percentil 95 entre $0,1 \times \text{LEO}$ e $0,5 \times \text{LEO}$	As medidas de controle existentes são adequadas e eficientes, mas não há garantias de que sejam mantidas em longo prazo.



3 Pouco provável	Exposição significativa ou importante: Contato frequente com o agente a altas concentrações/ intensidades.	Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. 50% < E <= 100% LEO Percentil 95 entre 0,5 x LEO e 1,0 x LEO	As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentando desvios ou problemas significativos. A eficiência é duvidosa e não há garantias de manutenção adequada.
4 Provável	Exposição excessiva: Contato frequente com o agente a concentrações/ intensidades elevadíssimas.	Exposição estimada acima do Limite de Exposição Ocupacional E > 100% LEO Percentil 95 > 1,0 x LEO	Medidas de controle inexistentes ou as medidas existentes são reconhecidamente inadequadas.

Obs: Quadro adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apêndice D da BS 8800.

#### **Avaliações dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**

As avaliações dos EPIs realizadas pela RISOTERM, consiste em verificar:

- Se o Equipamento está adequado para o risco pelo qual o trabalhador está exposto;
- Se o Fator de Atenuação é suficiente para mitigar a exposição, deixando-a dentro dos parâmetros estabelecidos pela NR 15, Anexo 01, 02, 03, 08 e 11.
- Se no dia da visita de levantamento de risco, na referida empresa, os trabalhadores estavam utilizando os EPIs.

É de responsabilidade da Empresa:

- Fornecer EPI de Qualidade, com CA - Certificado de Aprovação;
- Adquirir o Equipamento, de acordo com o estabelecido no Programa;
- Exigir e monitorar a correta utilização do Empregado;
- Realizar a substituição do EPI quando extraviado, danificado e/ou vencido;
- Realizar os treinamentos quanto ao uso, conservação e importância de utilização do EPI e manter guarda dos registros de fornecimento e dos treinamentos realizados.

Atenuação de EPIs para exposição a contaminantes atmosféricos e ruído.

Se a exposição a contaminantes atmosféricos ou ao ruído for avaliada como excessiva, isto é, maior que o limite de exposição permitido, ou mesmo acima do nível

de ação, deve-se definir o índice de probabilidade de ocorrência do possível dano estimado como 1, 2 ou 3 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequação do EPI ao tipo de exposição, sua manutenção e uso efetivo. Isto é, se o PCA (Programa de Conservação Auditiva) e PPR (Programa de Proteção Respiratória) forem avaliados como eficazes.

Gravidade (G)

Para a gradação da gravidade do possível dano potencial (efeito crítico) atribui-se um índice de gravidade (G) variando de 1 a 4 conforme os critérios genéricos relacionados na Tabela 2 ou os critérios especiais da Tabela 3.

**Tabela 2 – Critérios para gradação da gravidade do dano (G)**

G Índice de gravidade do dano	CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS
1 Reversível leve	Lesão ou doença leves, com efeitos reversíveis levemente prejudiciais.	Ferimentos leves, irritações leves. que não implique em afastamento não superior a 15 dias etc.
2 Reversível Severo	Lesão ou doença sérias, com efeitos reversíveis severos e prejudiciais.	Irritações sérias, pneumoconiose não fibrogênica, lesão reversível que implique em afastamento superior a 15 dias, etc.
3 Irreversível	Lesão ou doença críticas, com efeitos irreversíveis severos e prejudiciais que podem limitar a capacidade funcional.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com seqüelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
4 Fatal ou Incapacitante	Lesão ou doença incapacitante ou fatal.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc.

A gradação da gravidade do possível dano (G) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar danos, como por exemplo:

- O potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da IARC ou da ACGIH;
- O potencial de agentes químicos causar possíveis danos locais quando em contato com olhos e pele;
- O valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosféricos, pois quanto menor for o valor do TLV maior será o potencial do agente em causar possíveis danos (ver ACGIH, 2001);
- A classificação em grupos de riscos para Agentes Biológicos –Microorganismos patogênicos – definidos por comitês de Biossegurança (ver, por exemplo, os critérios apresentados pelo CDC norte americano, disponível no endereço [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov), através de busca pela palavra-chave biosafety, que relaciona e classifica os principais microorganismos patogênicos).

**Tabela 3 – Critérios especiais para gradação da gravidade em função do potencial do perigo causar danos**

G Índice de Gravidade do dano	CRITÉRIO UTILIZADO				Grupos de Risco Biossegurança (microorganismos patogênicos)
	Potencial carcinogênico, Mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos)	Potencial de danos locais por contato com olhos e pele (Agentes químicos)	TLVs (ACGIH) – Contaminantes atmosféricos		
			Gás ou Vapor	Particulados	
1 Reversível leve	Agentes sob suspeita de ser Carcinogênico, mutagênico ou teratogênico mas os dados existentes são insuficientes para classificar. (Grupo A4 da ACGIH)	Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas.	> 500 ppm	>= 10 mg/m <sup>3</sup>	Agentes do Grupo de Risco 1: risco individual e para a comunidade ausente ou muito baixo.
2 Reversível Severo	Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Confirmado para animais. (Grupo A3 da ACGIH)	Agente classificado como irritante para mucosas, olhos, pele e sistema respiratório superior.	101 a 500 ppm	> 1 e < 10 mg/m <sup>3</sup>	Agentes do Grupo de Risco 2: risco individual moderado, baixo risco para a comunidade.
3 Irreversível	Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Suspeito para seres humanos. (Grupo A2 da ACGIH)	Agente altamente irritante ou corrosivo para mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional.	11 a 100 ppm	0,1 e <= 1 mg/m <sup>3</sup>	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, baixo risco para a comunidade.
4 Fatal ou Incapacitante	Agente carcinogênico, Teratogênico ou mutagênico Confirmado para seres humanos. (Grupo A1 da ACGIH)	Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (ameaça causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes.	<= 10 ppm	<= 0,1 mg/m <sup>3</sup>	Agentes do Grupo de Risco 3: alto risco individual, alto risco para a comunidade.

#### **Avaliação do Risco**

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para probabilidade (P) e gravidade (G) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 4, que define a categoria de risco resultante dessa combinação.

**Tabela 4 – Matriz de risco para estimar a categoria do risco**

P R O B A B I L I D A D E	4 provável (E > LEO)	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO
	3 pouco provável (E = 0,5 a 1,0)	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	2 improvável (E = 0,1 a 0,5)	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	1 altamente improvável (E < 0,1 LEO)	RISCO IRRELEVANTE	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		1 reversível leve	2 reversível severo	3 irreversível, severo	4 fatal ou incapacitante
		<b>Gravidade (G)</b>			

Obs. Matriz elaborada a partir da combinação das matrizes apresentadas por MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

**Incerteza da avaliação do risco**

Estimar a incerteza da avaliação do risco por julgamento profissional tendo como base as informações relevantes disponíveis e os critérios da Tabela 5. Registrar no campo correspondentes o índice 0 para certa, 1 para incerta ou 2 se a avaliação feita for considerada altamente incerta. Informações relevantes para julgar a incerteza

- A atividade foi observada?
- Dados de monitoramento da exposição são disponíveis?
- Há limites de exposição ocupacional (LEO) bem estabelecidos?
- A frequência e duração da atividade são conhecidas?
- Informações sobre a variabilidade das exposições são disponíveis?
- Existem informações sobre como práticas de trabalho contribuem para as exposições?

**Tabela 5 – Critérios para avaliar incerteza da avaliação do risco**

Incerteza	Descrição	Critérios
0	CERTA – A estimativa da probabilidade e os danos à saúde são conhecidos e bem compreendidos. O avaliador tem confiança na aceitabilidade do julgamento.	Estimativa baseada em dados quantitativos confiáveis para agentes cujos efeitos à saúde são bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos.
1	INCERTA – Existe informação suficiente para fazer um julgamento, mas a obtenção de informações adicionais é desejável para avaliar a exposição.	Estimativa da exposição feita com base em modelagem ou analogia com ambientes semelhantes para os quais existem dados seguros ou medições de caráter exploratório cujos dados são insuficientes.
2	ALTAMENTE INCERTA – O julgamento de aceitabilidade foi feito na ausência de informação significativa sobre os perfis de exposição e/ou efeitos sobre a saúde.	A estimativa da exposição foi feita apenas com base em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos nocivos sobre a saúde ainda não estão suficientemente claros.

O resultado do reconhecimento e avaliação dos riscos, encontra-se nas Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE anexo a este documento.

### 1.5 Forma de Registro, Manutenção e Divulgação de Dados

A cópias de todos os documentos e relatórios do PGR, que deverá mantê-los em arquivo por período mínimo de 20 (vinte) anos.

### 1.6 Periodicidade e Forma de Avaliação do Desenvolvimento do PGR

O PGR deverá ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficácia do programa observando se foram cumpridas todas as metas descritas no planejamento anual e se as medidas de controle adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de trabalho.

### 1.6.1 Critérios para priorização das Ações

Para priorização das ações foi utilizado o seguinte critério:

**Tabela 6 – Critérios para priorização de ações – controles e obtenção de informações adicionais**

RISCO	NECESSIDADES DE CONTROLES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	INCERTEZA DA ESTIMATIVA		
	0 CERTA	1 INCERTA	2 ALTAMENTE INCERTA
<b>CRÍTICO</b>	Controle necessário (P1)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1)
<b>ALTO</b>	Controle necessário (P1)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P2)	Controle necessário (P1) Informação adicional necessária (P1)
<b>MÉDIO</b>	Manter o controle existente (P1) Controle adicional necessário se for possível e viável (P2)	Informação adicional necessária (P2) antes de se decidir se há necessidade de controle adicional	Informação adicional necessária (P1) antes de se decidir se há necessidade de controle adicional
<b>BAIXO</b>	Nenhum controle adicional é necessário Manter o controle existente (P1)	Informação adicional necessária (P2)	Informação adicional necessária (P1)
<b>IRRELEVANTE</b>	Nenhuma ação é necessária	Nenhuma informação adicional é necessária	Nenhuma informação adicional é necessária
<b>P1 = Prioridade 1                      P2 = Prioridade 2 (secundária)</b>			

Observações:

1. Caso a tabela indique que para determinado risco não é necessário realizar uma ação específica, mas a empresa venha a receber uma autuação de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em decorrência do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ação para minimizar esse risco, independente do resultado obtido na tabela.

2. O plano de ação deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, não se prendendo somente as exigências da NR 1.

### 1.6.2 Critérios para monitoramento da Exposição

Foi utilizado o seguinte critério para definição das necessidades de monitoramento com suas respectivas periodicidades, de acordo com a gravidade e probabilidade anteriormente estabelecidas.

**Tabela 7 - Periodicidade do monitoramento da exposição**

P R O B A B I L I D A D E	4 (E > LEO)	Monitorar após adotar medidas de controle (P1)	Monitorar após adotar medidas de controle (P1)	Monitorar após adotar medidas de controle (P1)	Monitorar após adotar medidas de controle (P1)
	3 (E = 0,5 a 1,0 LEO)	Anual (P2)	Anual (P2)	Semestral (P1)	Trimestral (P1)
	2 (E = 0,1 a 0,5 LEO)	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	Anual (P1)	Semestral (P1)
	1 (E < 0,1 LEO)	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	Monitoramento periódico não necessário	Anual (P1)
		1 reversível leve	2 reversível severo	3 irreversível, severo	4 fatal ou incapacitante
		Gravidade (G)			

Observações: São consideradas as seguintes exceções na definição da periodicidade de monitoramentos:

- Benzeno (se houver): seguir a periodicidade determinada no Acordo Nacional do Benzeno.
- Ruído – se as exposições forem superiores ao LEO ou nível de ação, mas as condições se mantiverem constantes e o controle for baseado apenas no uso de equipamento de proteção individual avaliado como eficaz, a periodicidade do monitoramento poderá ser reduzida a critério do avaliador.
- Também a critério do avaliador a periodicidade do monitoramento para outras exposições poderá ser reduzida se as condições de trabalho forem estáveis e a incerteza das avaliações for baixa, exceto se houver exigência legal em contrário.

### 1.7 Planejamento Anual - Metas, Prioridades e Cronogramas

O planejamento Anual encontra-se anexo a este documento.



## PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21

Revisão:00

### 1.8 Responsabilidades do Programa

#### a) RISOTERM

- Elaboração do programa.
- Implementar e cumprir o que foi planejado para o PGR
- Nomear pessoa responsável para condução do programa.
- Informar qualquer alteração relativa: ao trabalhador, ao ambiente e ao processo.

#### b) Empregados

- Colaborar na implementação do PGR
- Seguir as orientações recebidas nos treinamentos.
- Informar aos superiores dos riscos existentes no ambiente de trabalho.



## Desenvolvimento do Programa

### **2 Desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Riscos**

#### **2.1 Caracterização Geral da Empresa**

A RISOTERM – RISOTERM Isolantes Térmicos LTDA, contrato ULTRACARGO, para execução dos Serviços de Manutenção Industrial de Isolamento Térmico na Ultracargo do Terminal Químico de Aratu S/A (Tequimar), afim de atender às demandas nas Unidades da

ULTRCARGO, situadas Via Matoim, s/nº, bairro Distrito Industrial, em Porto de Aratu/Ba, município de Candeias, no estado da Bahia. Com execução dos serviços:

1. Isolamentos Térmicos;
2. Revestimentos Refratários;

Contrato a prestação, pela Contratada, de serviços, sob demanda, de remoção, instalação e recomposição de isolamento térmico no Terminal de Aratu ("Serviços") e o fornecimento dos seguintes bens, materiais e/ou equipamentos necessários para execução de tais atividades ("Materiais").

### **PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS**

São utilizados ou gerados no processo produtivo da Dow Brasil, candeias/BA, os seguintes produtos químicos em quantidades que dependem do tipo do processo e aplicação do produto:

- (Q1) – Poeira;
- (Q2) – Aerodispersóides
- (Q3) – Fumos metálicos
- (Q4) – CO<sup>2</sup>
- (Q5) - Ácido Sulfúrico
- (Q6) – Particulado
- (Q7) – Benzeno
- (Q8) - Estileno
- (Q9) – Lã de rocha
- (Q10) - Lã de vidro
- (Q11) – Metacrilato de Metila - MMA
- (Q12) - Acrilonitrila – AN

#### **2.1.1 Atividade e Visão Geral do Processo Produtivo**

Execução dos Serviços de Manutenção Industrial de Isolamento Térmico na Ultracargo do Terminal Químico de Aratu S/A (Tequimar).

A Risoterm presta seus serviços conforme detalhamento abaixo relacionado com os setores discriminados:

- **Setor Operacional**

Serviços de laminação, remoção e aplicação de isolamento térmico em linhas e equipamentos diversos com utilização de material isolante em Lã de rocha, Lã de vidro, Fibra cerâmica e poliuretano pré-moldado, spray e injetado, sendo esse material isolante revestido mecanicamente por aço inox, alumínio liso, alumínio corrugado e revestimento similares.

Serviços de remoção e aplicação de revestimento refratário em equipamentos e instalações diversas com utilização de Fibra cerâmica revestida com material à base da própria Fibra cerâmica.

Revestimento refratário com uso de materiais conformados e não conformados em equipamentos e instalações diversas, sendo realizadas as etapas de demolição do refratário e aplicação de concreto refratário ou montagem de tijolos refratários.

- **Coordenação**

Elaboração de orçamentos, procedimentos operacionais e de segurança, programação de equipes de execução, planejamento e acompanhamento de serviços, implementação, acompanhamento e controle dos Sistemas de Qualidade e Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

São realizados também serviços de medição, digitação, controle de ponto, requisição e controle de materiais, ferramentais e EPI's, controle e elaboração de documentos necessários à manutenção do contrato e apoio à coordenação.

As atividades desse setor são realizadas tendo apoio da sede, sendo que não há regularidade no desenvolvimento das atividades pelo apoio da sede dentro das instalações do cliente.

- **Setor Apoio Administrativo**

Este setor é responsável pela realização de auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão de SSMA, treinamentos e visitas técnicas no apoio à implantação e desenvolvimento de sistemas, envio de materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento das atividades de Isolamento térmico, revestimento refratário e apoio administrativo ao contrato. Estas atividades serão realizadas por equipes relocadas da sede da Risoterm em períodos esporádicos e de curta duração.

- **Setor de SSMA**

Este setor é responsável pela realização de treinamentos, campanhas e palestras, Elaboração de dados estatísticos, informar aos trabalhadores e empregador sobre as áreas insalubres e/ou perigosas existentes na empresa, analisar os métodos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes, doenças e agentes, fazer cumprir / implementar o PGR. As atividades desse setor são realizadas tendo apoio da sede, sendo que não há regularidade no desenvolvimento das atividades pelo apoio da sede dentro das instalações do cliente.

- **Setor de Apoio Técnico**

Este setor é responsável pela realização de inspeções de materiais, realização de ensaios para verificação do atendimento à especificações técnicas, Elaboração de relatórios de serviços e controlar a qualidade do material empregados nos trabalhos. Estas atividades serão realizadas por equipes relocadas da sede da Risoterm em períodos esporádicos e de curta duração.

- **Setor Administrativo**

São realizados serviços gerais de escritório, medição, digitação, separação e classificação de documentos, preparação de relatórios, planilhas e gráficos, atender fornecedores e Clientes, controle de materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos enviados à Obra para o

desenvolvimento das atividades de Isolamento térmico, revestimento refratário e administrativas. Participar das auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão de SSMA.

#### **2.1.1.2 PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA RISOTERM**

Os principais locais onde a Risoterm realiza suas atividades dentro das instalações da ULTRACARGO – compreendem:

- Área operacional;
- Escritório administrativo;

As principais máquinas, equipamentos e ferramentas utilizadas pela Risoterm para desenvolvimento de suas atividades são abaixo relacionadas:

- Furadeira elétrica;
- Furadeira a bateria;
- Máquina de Injeção de Poliuretano;
- Máquina de Cintar;
- Frisadeira;
- Calandra;
- Dobradeira;
- Bancada;
- Serra circular de bancada;
- Serra circular portátil;
- Pannel de iluminação;
- Carro plataforma;
- Carro de mão;
- Frisadeira elétrica;
- Guillhotina;
- Desbobinadeira;
- Ferramentas manuais: Tesoura de chapa manual, Compasso, Esquadro, Nível, Chave de fenda, Alicates universal, Rebitador, Espátula, Machadinha, Tesoura elétrica.

#### **2.1.1.3 ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DA RISOTERM**

- **Oficina**

Fabricação, adequação e pré-montagem de peças de revestimento para a disciplina de isolamento térmico; Armazenamento de materiais de aplicação, equipamentos e ferramentas próprios ou do cliente.


- **Escritório de Administração**

Conforme serviços descritos anteriormente nos setores apoio administrativo e de coordenação. ]


- **Área Operacional**

Serviços de isolamento térmico e revestimento refratário conforme descritos anteriormente.

**2.1.1.4 FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM – ISOLAMENTO TÉRMICO**

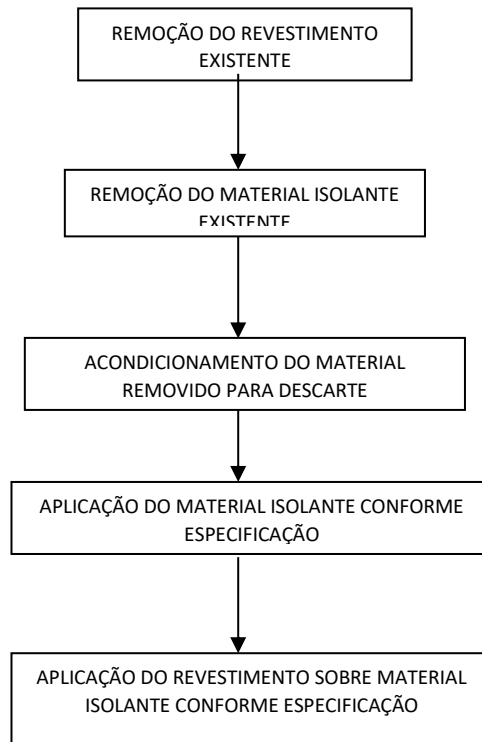

**2.1.1.5 FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM – REVESTIMENTO REFRAATÓRIO**

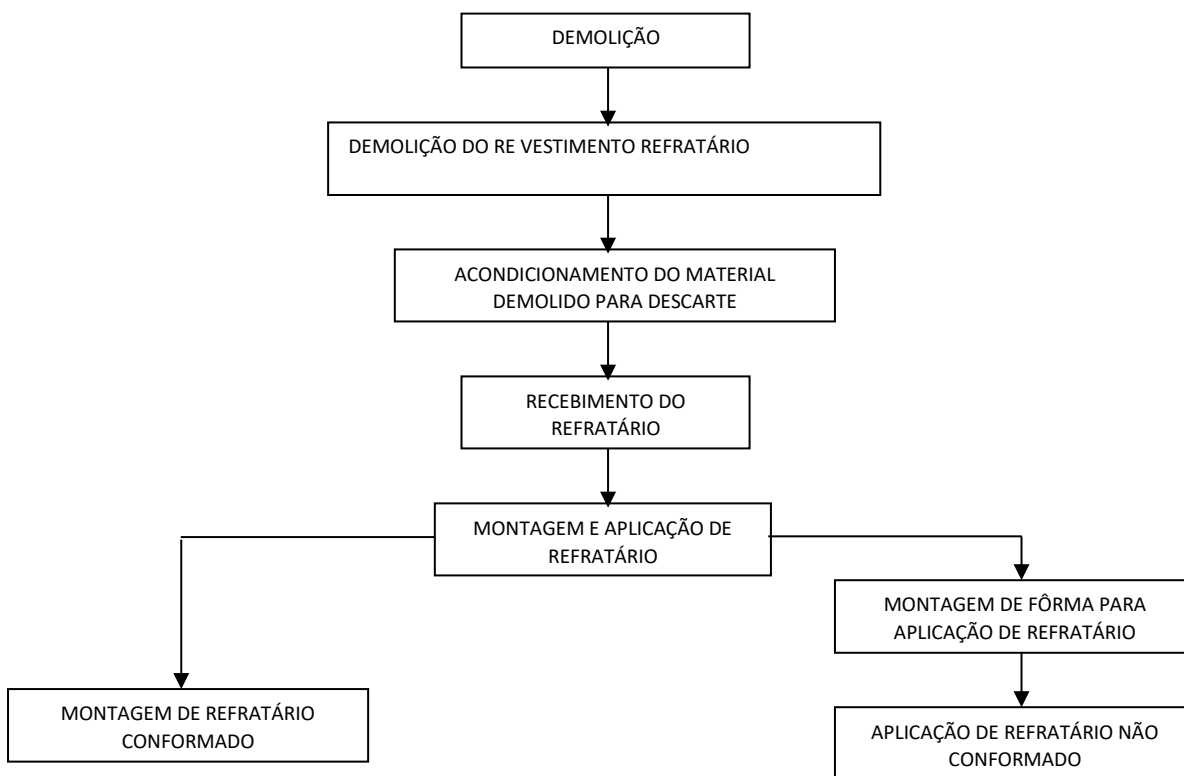

### 2.1.2 Definição dos setores e processo

SETOR	PROCESSOS
Coordenação/ ULTRACARGO	Coordenação
Apoio Coordenação / ULTRACARGO	Direção
Apoio Administrativo / ULTRACARGO	Administrativo
Administrativo / ULTRACARGO	Administrativo
SSMA / ULTRACARGO	SSMA
Supervisão/ ULTRACARGO	Supervisão
Operacional I / ULTRACARGO	Operacional I
Operacional II / ULTRACARGO	Operacional II
Operacional III / ULTRACARGO	Operacional III
Operacional IV / ULTRACARGO	Operacional IV

## 2.2 Caracterização do Ambiente do Trabalho

### 2.2.1 Definição dos Grupos Homogêneos de Exposição – GHE

SETOR	GHE	FASE	CARGO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Coordenação	01	Reconhecimento	Coordenador de Obras	Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos, lideram equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e prestação de serviços, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos.
Coordenação	01	Reconhecimento	Engenheiro	Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços. Coordenam a operação e manutenção de serviços de rotina e de parada. Presta consultoria, assistência, assessoria e elaboraram pesquisas técnicas.
Coordenação	01	Reconhecimento	Analista de Engenharia	Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de

				cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos.
Coordenação	01	Reconhecimento	Estagiário de Engenharia	Auxiliar os engenheiros e coordenadores de obras.
Coordenação	01	Reconhecimento	Diretor(a) Operacional	Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa. Representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações. Controla contratos em vigor e estuda possibilidade de novos contratos, considerando com custo, qualidade, segurança e prazo.
Coordenação	01	Reconhecimento	Gerente Operacional	Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução de obras de construção civil e engenharia, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo estabelecidos.

Apoio coordenação	02	Reconhecimento	Diretor	O Diretor, no mais alto nível da empresa, assegura cumprimento da missão na empresa; estabelece estratégias operacionais; determina política de recursos humanos; coordena diretoria e supervisiona negócios da empresa. Negocia transferência de tecnologia; representa e preserva a imagem da empresa; comunica-se por meio de reuniões com os demais diretores, coordenadores e gerentes e participam de negociações.
Apoio Administrativo	03	Antecipação	Gerente de RH	Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e facilitando o desenvolvimento do trabalho das equipes. Assessoram diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Atuam em eventos corporativos e da comunidade, representando a empresa.
Administrativo	04	Antecipação	Assistente Administrativo	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos, apoio a obras externas e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; controlam orçamento, fazem medição, controlam cartão ponto, auxiliam o setor de qualidade, tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.
Administrativo	04	Reconhecimento	Auxiliar Administrativo	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, suprimentos e logística; atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam nas mais diversas áreas administrativas da empresa assessorando os setores e realizando atividades de escritório.



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**

Revisão:00

SSMA	05	Reconhecimento	Téc. em Segurança do Trabalho	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação.
SSMA	05	Reconhecimento	Téc. em Segurança do Trabalho Jr	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle, gerenciam treinamentos de segurança, elaboram DDS – Diálogos Diários de Segurança, elaborar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Supervisão	06	Reconhecimento	Téc. em Planejamento	Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos.

**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**  
 Revisão:00

Supervisão	06	Reconhecimento	Aux. Téc. em Planejamento	Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho. Realizam medição para faturamento de contratos, coordenam equipe para realização de trabalhos técnicos.
Supervisão	06	Reconhecimento	Aux. Téc. em Edificações	Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro.
Supervisão	06	Reconhecimento	Encarregado de Isolamento	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho. Chefia e lidera isoladores, funileiros montadores /traçadores e montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento.
Supervisão	06	Reconhecimento	Encarregado de Refratário	Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros, operadores montadores de andaime. Fazem medição de serviços prestados para faturamento.
Operacional I	07	Reconhecimento	Pedreiro Líder	Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.

**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**

Revisão:00

Operacional I	07	Reconhecimento	Pedreiro refratarista	Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.
Operacional I	07	Reconhecimento	Pedreiro Refratarista Líder	Solicitam liberação da área de trabalho, preenchem PT – Permissão de Trabalho, chefia e lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.
Operacional I	07	Reconhecimento	Operador	Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martetele pneumático fornos.
Operacional II	08	Reconhecimento	Funileiro Traçador	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II	08	Reconhecimento	Funileiro	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II	08	Reconhecimento	Funileiro Líder	Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II	08	Reconhecimento	Funileiro Montador	Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II	08	Reconhecimento	Isolador	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos.
Operacional II	08	Reconhecimento	Isolador Líder	Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano, Remoção de chapas de revestimento e isolamento térmico para substituição ou desmontagem de sistemas, Acabamento em emulsão asfáltica, chapa de alumínio e aço inox e chapa em fibra de vidro.

**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
**OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21**  
 Revisão:00

Operacional III	09	Reconhecimento	Ajudante	Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação. Apoio ao Isolador e ao Funileiro em atividades de aplicação e remoção de Isolamentos com revestimentos em chapa, em linhas e equipamentos. Transporte e ordenamento de materiais e limpeza das áreas.
Operacional IV	10	Reconhecimento	Motorista	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

**2.2.2 INVENTÁRIO DOS AGENTES DE RISCOS PRESENTES NA AREA DO CONTRATANTE:**

A tabela abaixo apresenta os agentes de riscos presentes nas instalações do contratante e oriundos das atividades da Risoterm, sendo esses riscos caracterizados e enquadrados posteriormente por Grupo Similar de Exposição aos Riscos – GSER:

RISCOS FÍSICOS	RISCOS QUÍMICOS	RISCOS BIOLÓGICOS
(F1) – Ruído	(Q1) – Poeira; (Q2) – Aerodispersóides (Q3) – Fumos metálicos (Q4) – CO <sup>2</sup> (Q5) - Ácido Sulfúrico (Q6) – Particulado (Q7) – Benzeno (Q8) - Estileno (Q9) – Lã de rocha (Q10) - Lã de vidro (Q11) – Metacrilato de Metila - MMA (Q12) - Acrilonitrila – AN	Irrelevantes

**2.2.3 PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA**

Para atendimento NR 01 ao item 1.5.6 Preparação para emergências utilizaremos o procedimento do nosso cliente ULTRACARGO, tendo treinamento conforme programação do cliente.

**2.2.4 ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS**

Para atendimento NR 01 aos itens 1.5.5.5 Análise de acidentes doenças relacionadas ao trabalho e utilizaremos o procedimento da RISOTERM, PR 006 Tratamento de Acidentes e Incidentes.

**2.3 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE**

Para identificação de perigos e avaliação de riscos foi realizado a caracterização dos três elementos primordiais do reconhecimento, “o trabalhador”, “o agente” e “o ambiente”, os trabalhadores foram agrupados de acordo com a similaridade da exposição aos mesmos perigos. Para cada GHE, foi elaborada a planilha de Identificação de perigos e avaliação de riscos que se encontra ao final do documento.

## 2.4 Tabelas de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE (Inventário de Riscos)

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 01 (Coordenação)

Setor/ Contrato: Coordenação/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 02

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição:
Coordenação ( Coordenador de Obras)	Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos;
Coordenação ( Gerente Operacional)	Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução das obras.
Coordenação ( Diretor(a) Operacional)	Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa.
Coordenação ( Estº de Engenharia)	Auxilia os engenheiros e Coordenador de Obras.
Coordenação (Engenheiro)	Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços.
Coordenação (Analista de Engenharia)	Planejam, controlam e programam a produção;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	28089	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Ergonômico	Postura Inadequada	401.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Movimento repetitivo	04.01.008	Desconforto/ LER	NR 17	Uso do computador	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Pausas durante atividade	P2
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 01 (Coordenação)

Setor/ Contrato: Coordenação/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 02

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição:
Coordenação ( Coordenador de Obras)	Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos;
Coordenação ( Gerente Operacional)	Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução das obras.
Coordenação ( Diretor(a) Operacional)	Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa.
Coordenação ( Estº de Engenharia)	Auxilia os engenheiros e Coordenador de Obras.
Coordenação (Engenheiro)	Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços.
Coordenação (Analista de Engenharia)	Planejam, controlam e programam a produção;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

**GHE 01 (Coordenação)**

**Setor/ Contrato:** Coordenação/ ULTRACARGO

**Total de trabalhadores Expostos:** 02

**Fase:** ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição:
Coordenação ( Coordenador de Obras)	Planeja, organiza e controla às atividades nos contratos;
Coordenação ( Gerente Operacional)	Planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a execução das obras.
Coordenação ( Diretor(a) Operacional)	Define junto ao Diretor as estratégias operacionais e supervisiona negócios da empresa.
Coordenação ( Estº de Engenharia)	Auxilia os engenheiros e Coordenador de Obras.
Coordenação (Engenheiro)	Elaboram projetos de engenharia, planejamento, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos e serviços.
Coordenação (Analista de Engenharia)	Planejam, controlam e programam a produção;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.



### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 02 (Apoio Coordenação)

Setor/ Contrato: Apoio Coordenação/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição:

Apoio coordenação ( Diretor)

Estabelece estratégias operacionais.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	28089	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Ergonômico	Postura Inadequada	401.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Movimento repetitivo	04.01.008	Desconforto/ LER	NR 17	Uso do computador	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Pausas durante atividade	P2
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 02 (Apoyo Coordenação)

Setor/ Contrato: Apoio Coordenação/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição:

Apoio coordenação ( Diretor)

Estabelece estratégias operacionais.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Proveniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrlonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aereas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 02 (Apoio Coordenação)

Setor/ Contrato: Apoio Coordenação/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição:

Apoio coordenação ( Diretor)

Estabelece estratégias operacionais.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2

Observação:

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 03 (Apoio Técnico)

Setor/ Contrato: Apoio Técnico/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01 (Eventual)

Fase: ( ) Antecipação ( x ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Apoio Técnico (Gerente de RH)

Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, benefícios, treinamento e desenvolvimento.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Ergonômico	Postura Inadequada	04.01.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Movimento repetitivo	04.01.008	Desconforto/ LER	NR 17	Uso do computador	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Pausas durante atividade	P2

Observação: Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 04 (Administrativo)

Setor/ Contrato: Administrativo/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Administrativo (Assistente Administrativo)

Administrativo (Auxiliar Administrativo)

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Ergonômico	Postura Inadequada	04.01.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Movimento repetitivo	04.01.008	Desconforto/ LER	NR 17	Uso do computador	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Pausas durante atividade	P2

Observação:

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 05 (SSMA)

Setor/ Contrato: Apoio Técnico/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

<b>Processo:</b>	<b>Descrição</b>
SSMA (Técnico em Segurança)	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), acompanhar as ações dos programas e atualização das Normas regulamentadoras aplicando.
SSMA (Técnico em Segurança Jr)	Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor.	P1
Físico	Calor	*****	Cansaço	NR 15	Forno e Caldeira	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Revezamento.	P1
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38945/12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P1
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 05 (SSMA)

Setor/ Contrato: Apoio Técnico/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

SSMA (Técnico em Segurança)

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), acompanhar as ações dos programas e atualização das Normas regulamentadoras aplicando.

SSMA (Técnico em Segurança Jr)

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 05 (SSMA)

Setor/ Contrato: Apoio Técnico/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

SSMA (Técnico em Segurança)

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst), acompanhar as ações dos programas e atualização das Normas regulamentadoras aplicando.

SSMA (Técnico em Segurança Jr)

Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam acompanhamento e avaliação na área;

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Acidente	Diferença de Nivel menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P1

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.



### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 06 (Supervisão)

Setor/ Contrato: Supervisão/ ULTRACARGO	Total de trabalhadores Expostos: 01	Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento
Processo:	Descrição	
Supervisão (Téc. em Planejamento)	Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).	
Supervisão (Auxiliar Téc. em Planejamento)	Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).	
Supervisão (Auxiliar Téc. em Edificações)	Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro.	
Supervisão (Encarregado de Isolamento)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.	
Supervisão (Encarregado de Refratário)	Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.	

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor.	P1
Físico	Calor	*****	Cansaço/ Stress térmico	NR 15	Forno e Caldeira	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Revezamento.	P1
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38945/12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P1
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 06 (Supervisão)

Setor/ Contrato: Supervisão/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Supervisão (Téc. em Planejamento)	Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).
Supervisão (Auxiliar Téc. em Planejamento)	Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).
Supervisão (Auxiliar Téc. em Edificações)	Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro.
Supervisão (Encarregado de Isolamento)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.
Supervisão (Encarregado de Refratário)	Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 06 (Supervisão)

Setor/ Contrato: Supervisão/ ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Supervisão (Téc. em Planejamento)	Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).
Supervisão (Auxiliar Téc. em Planejamento)	Auxilia no Planejamento, controle e programação da produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos).
Supervisão (Auxiliar Téc. em Edificações)	Realizam levantamentos em campo. Auxílio no planejamento e execução dos serviços; orçam e providenciam suprimentos e auxilia a supervisão da execução de obras e serviços sob supervisão de um engenheiro.
Supervisão (Encarregado de Isolamento)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.
Supervisão (Encarregado de Refratário)	Identificam serviços de refratário, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Acidente	Diferença de Nivel menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P1

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 07 (Operacional I)

Setor/ Contrato: Operacional I / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 04

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional I (Pedreiro)	Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista)	Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista Lider)	lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos
Operacional I (Operador)	Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martelo pneumático fornos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745/28089	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor.	P1
Físico	Calor	*****	Cansaço/ stress térmico	NR 15	Forno e Caldeira	POAD	S	Luva de segurança	NA	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Revezamento.	P1
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38945/12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P1
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 07 (Operacional I)

Setor/ Contrato: Operacional I / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 04

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional I (Pedreiro)	Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista)	Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista Lider)	lidera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos
Operacional I (Operador)	Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martelo pneumático fornos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Ergonômico	Postura Inadequada	04.01.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 07 (Operacional I)

Setor/ Contrato: Operacional I / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 04

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional I (Pedreiro)	Aplicam revestimentos e contrapisos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista)	Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos.
Operacional I (Pedreiro Refratarista Lider)	lídera ajudantes, pedreiros. Aplicam revestimentos, confeccionam formas de madeiras para concreto refratário, montam pisos, constroem estruturas, demolem concreto refratário, aplicam material refratário, e isolante em equipamentos
Operacional I (Operador)	Operam máquina de cortar tijolos e refratários. Demolem com martelo pneumático fornos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	04.01.006	Cansaço físico	NR 17	Atividade	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Corte	****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Luva de segurança mista	13281	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Batida Contra	*****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Capacete de segurança conjugado	8304	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Executar atividade com atenção, manter o local de trabalho limpo e organizado.	P2
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nivel maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nivel menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P1

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 08 (Operacional II )

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 13

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional II (Funileiro Traçador)	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro )	
Operacional II (Funileiro Funileiro Líder)	Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro Montador)	Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II ( Isolador Líder)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.
Operacional II ( Isolador)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745/28089	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor. Fazer exames de acordo com o PCMSO	P1
Físico	Calor	*****	Cansaço	NR 15	Forno e Caldeira	POAD	S	Luva de segurança	NA	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer monitoramento com termômetro de globo * Sempre que necessário.	P1
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38945/12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer exames de acordo com o PCMSO e monitoramentos	P1
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 08 (Operacional II)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 13

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional II (Funileiro Traçador)	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro)	
Operacional II (Funileiro Funileiro Líder)	Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro Montador)	Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II ( Isolador Líder)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.
Operacional II ( Isolador)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Acido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proveniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartavel	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2



## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 08 (Operacional II)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 13

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional II (Funileiro Traçador)	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro)	
Operacional II (Funileiro Funileiro Líder)	Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro Montador)	Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II ( Isolador Líder)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.
Operacional II ( Isolador)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Ergonômico	Postura Inadequada	04.01.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	04.01.006	Cansaço físico	NR 17	Atividade	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Corte	****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Luva de segurança mista	13281	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Batida Contra	*****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Capacete de segurança conjugado	8304	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Executar atividade com atenção, manter o local de trabalho limpo e organizado.	P2
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 08 (Operacional II)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 13

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:	Descrição
Operacional II (Funileiro Traçador)	Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro)	
Operacional II (Funileiro Funileiro Líder)	Lideram equipes de funileiros, coordenam a confecção e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II (Funileiro Montador)	Reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como inox e alumínio.
Operacional II ( Isolador Líder)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.
Operacional II ( Isolador)	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P1

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 09 (Operacional III)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 02

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Operacional III (Ajudante)

Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação, apoio ao isolador e funileiros.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor.	P1
Químico	Exposição a poeira	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38945	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Fazer exames de acordo PCMSO e monitoramentos ambientais.	P1
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 09 (Operacional III)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 02

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Operacional III (Ajudante)

Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação, apoio ao isolador e funileiros.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Lã de vidro	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Lã de rocha	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrilonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Ergonômico	Postura Inadequada	04.01.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	04.01.006	Cansaço físico	NR 17	Atividade	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	NA	EV	1	2	Baixo	2	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Corte	****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Luva de segurança mista	13281	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Trabalhar com auxílio de outro colega.	P2
Acidente	Batida Contra	*****	Ferimentos leves	****	Carregamento de tijolo	POAD	S	Capacete de segurança conjugado	8304	NA	NA	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Executar atividade com atenção, manter o local de trabalho limpo e organizado.	P2

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 09 (Operacional III)

Setor/ Contrato: Operacional II / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 02

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Operacional III (Ajudante)

Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e antiácido em equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação, apoio ao isolador e funileiros.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Acidente	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio	05.01.013	Politraumatismo, desmaio	NR 33	Atividade em espaço confinado	POAD	S	Máscara autônoma	39043	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Monitoramento diário, Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível maior que dois metros	05.01.003	Politraumatismo	NR 35	Trabalho em altura	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P2
Acidente	Diferença de Nível menor ou igual a dois metros	05.01.002	Politraumatismo	NR 35	Deslocamento na área	POAD	S	Cinto de Segurança	12563	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	3	3	Alto	1	Treinamento, ASO e Uso do EPI	P1

**Observação:** Realizam atividades em "Trabalho em Altura - NR 35" e em "Espaço Confinado - NR 33".

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

### Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 10 (Operacional IV)

Setor/ Contrato: Operacional IV / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Operacional IV (Motorista)

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Físico	Ruído	02.01.001	Irritação.	NR 15 85 Db(A)	Máquinas e Equipamentos	POAD	S	Protetor Auricular	5745	14dB(A)	S	NAV	Qualitativa	EV	1	3	Baixo	0	Utilizar protetor.	P1
Ergonômico	Postura Inadequada	401.002	Desconforto	NR 17	Posto de trabalho	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Mobiliário adequado	P2
Ergonômico	Movimento repetitivo	04.01.008	Desconforto/ LER	NR 17	Uso do computador	POAD	S	NA	NA	NA	NA	NA	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Pausas durante atividade	P2
Químico	Aerodispersóides	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Fumos Metálicos	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	CO <sup>2</sup>	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Ácido Sulfúrico	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Particulados	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Proviniente dos materiais e ambiente	POAD	S	Respirador Descartável	38221	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	1	2	Baixo	2	Fazer exames de audição e monitoramentos.	P2
Químico	Benzeno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Estileno	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

## Tabela de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos por GHE

GHE 10 (Operacional IV )

Setor/ Contrato: Operacional IV / ULTRACARGO

Total de trabalhadores Expostos: 01

Fase: ( ) Antecipação ( X ) Reconhecimento

Processo:

Descrição

Operacional IV (Motorista)

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico.

Agente/ Tipo	Perigo/ Fator de Risco	Código E-Social	Possível dano	Padrões legais/ Limite de Exposição	Fonte (s) Geradora (s)/ Trajetória e meio de propagação	Controle(s) Existente(s) e sua Eficácia						Perfil de exposição existente			Avaliação do Risco				Definição de ações necessárias e prioridades	Critério para Monitoração da exposição
						POAD/ EPC		EPI				Intens./ Conc.	Técnica Utilizada	Tipo de Exposição	P	G	Risco	IN		
						Nome	Eficaz S/N	Nome	CA	Atenuação/ fator de proteção	Eficaz S/N									
Químico	Metacrilato - MMA	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2
Químico	Acrlonitrila - AN	*****	Irritação nas vias aéreas	NR 15	Remoção e aplicação de isolamento térmico	POAD	S	Respirador semifacial e filtro	12011	NA	S	NAV	Qualitativa	EV	2	3	Médio	2	Utilizar respirador	P2

Observação:

POAD = Procedimentos Administrativos, EPC = Equipamento de Proteção Coletiva, EPI = Equipamento de Proteção Individual. S = Sim, N= Não, NAV = Não Avaliado

NA = Não Se Aplica, I = Inexistente, CA = Certificado de Aprovação, P = Probabilidade, G = Gravidade, IN = Grau de Incerteza, HP = Habitual e Intermitente, EV = Eventual, INT = Intermitente.

3. Histórico de Revisões

<b>NATUREZA DA ALTERAÇÃO</b>	<b>ITEM REVISADO</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Emissão inicial.	Documento substituindo o PPRA.	00	26/01/2022	Jamile Costa Larissa Mesquita





## PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBRA ULTRACARGO – CONTRATO CPS.00299/21

Revisão:00

### 4. Aprovações:

Técnico(a) de Segurança do Trabalho Jamile Costa dos Santos Registro profissional: 050015246-2	Assinatura 
--	----------------

Diretor Paulo Mesquita Registro profissional: 050587237-4	Assinatura 
---	----------------

## 5.ANEXOS

## **PLANO DE TREINAMENTO**

**Obs.: De acordo calendário do cliente.**

## PLANO DE AÇÃO

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	2022												
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Realizar análise crítica do PGR 2022.	Larissa Mesquita													
Autorizar a elaboração do PCMSO.	Larissa Mesquita													
Divulgar o PGR para todos os colaboradores.	Larissa Mesquita													
Realizar Monitoramento dos agentes químicos e físicos	Larissa Mesquita													
Cumprir todos os treinamentos do plano anual de treinamento.	Téc. em Segurança do Trabalho													
Disponibilizar para todos os trabalhadores EPIs de acordo com a função e agentes expostos	Téc. em Segurança do Trabalho													
Elaborar, divulgar e implementar programa de proteção respiratória.	Téc. em Segurança do Trabalho													
Elaborar, divulgar e implementar programa de Conservação Auditiva.	Larissa Mesquita													

# PLANO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Obs.: De acordo calendário do cliente.**